











## KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA

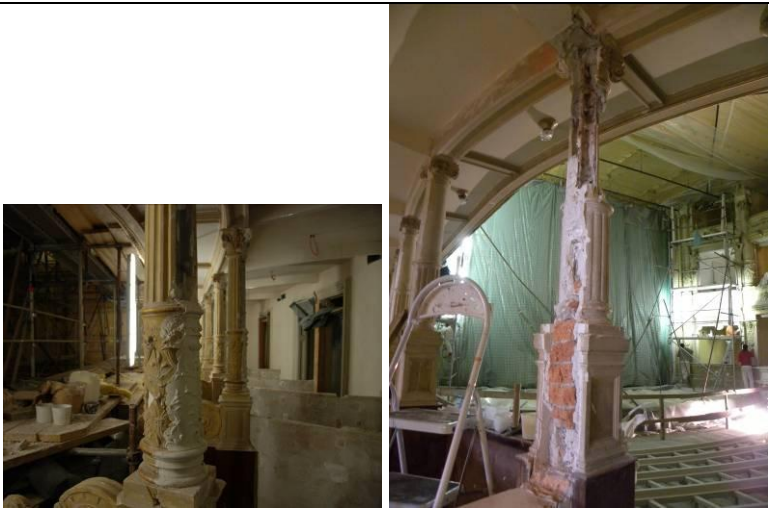


Oznaka prostora:	Oznaka - Fotografije	Komentar:	Vir:
FASADA	 DSC_0008	Rekonstrukcija poslikave na južnem stolpiču na fasadi.	Tjaša Pristov 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana
	 DCS_0018	Očiščene girlande in lira beležev, plomb in nestabilnih delov na osrednjem delu fasade.	Marija Režek Kambič 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana

<p><b>AVDITORIJ</b></p>	 <p>DSC_0102</p>	<p>Lokalna retuša manjših poškodb na poslikavi na prosceniju v avditoriju.</p>	<p>Tjaša Pristov, 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
	 <p>DSC_0010</p>	<p>Pogled na detajl stropa v avditoriju z rekonstruiranimi šablonskimi poslikavami in poslikanimi stekli v oljni tehniki. Počeni stekli je po vzoru ohranjenih izdelala mag. Nuška Dolenc Kambič.</p>	<p>Irena Vesel Kopač 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>

	 <p>DSC_0018- 20100223_087</p>	<p>Stebri v ložah z neobdelano stranjo na mestu odstranjene predelne sten v fazi zahtevne domodelacije. Zaradi nepravilnih oblik je bilo potrebno vsak steber obdelati posebej.</p>	<p>DSC_0018- Marija Režek Kambič 2009, 20100223_087 Irena Vesel Kopač, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>	
	 <p>20100216_051</p>		<p>Restavratorski posegi na štukaturnem okrasju v ložah in balkonih so bili zahtevni. Recentni opleski so se luščili, ponekod so bili odlomljeni kosi, veliko nečistoč pa so s svojim ravnanjem pustili obiskovalci.</p>	<p>Irena Vesel Kopač 2010, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
	 <p>DSC_0066</p>		<p>Pripravljena vzorčna polja za polihromiranje avditorija. Barve so se nanašale na belo podlago v večih zelo lazurnih nanosih.</p>	<p>Marija Režek Kambič 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>

	 <p>DSC_0250</p>	<p>Restaviranje šestih personifikacij na stropu avditorija.</p>	<p>Marija Režek Kambič 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
<p><b>FOYER</b></p>	 <p>DSC01270</p>  <p>PA010019</p>	<p>Kemično in mehansko odstranjevanje kasnejših premazov in opleskov v foyerju.</p>	<p>Irena Vesel Kopač_ DSC01270 , Tjaša Pristov_ PA010019, 2008, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>

	 <p>DSC_0155</p>		<p>Rekonstrukcija in retuširanje manjkajoče poslikave na banjastem oboku vzhodnega dela foyerja.</p>	<p>Marija Režek Kambič 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
<p><b>PREDDVERJE</b></p>	 <p>DSCN0804</p>		<p>Obnova teraco tlaka v preddverju v fazi domodeliranja poškodovanih delov.</p>	<p>Irena Vesel Kopač 2010, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>

	 <p>PA011015</p>	<p>Injektiranje votlih predelov na prvi stropni kaseti v preddverju.</p>	<p>Tjaša Pristov, 2008, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
	 <p>DSC_0013</p>	<p>Pogled na del poslikanih kasetnih polj v preddverju po končanem odstranjevanju beležev.</p>	<p>Marija Režek Kambič 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
<p><b>HODNIKI</b></p>	 <p>DSC_0159</p>	<p>Del stopnišča po struganju starih beležev, pod katerimi so se skrivale prvotne dekorativne šablonske poslikave.</p>	<p>Marija Režek Kambič 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>

	 <p>Os102</p> <p>BŠ_vzorec1 copy</p>	<p>Med sondiranjem odkrita prvotna dekorativna poslikava na hodniku. Ta predel se je izkazal za najbolj ohranjenega in je bil v nadaljnjih procesih snet in obdelan kot fragment na prenosnem nosilcu.</p> <p>Izdelana računalniška risba in barvna študija kot priprava za izdelavo šablon in rekonstrukcijo.</p>	<p>Tjaša Pristov, 2008, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
	 <p>DSCN5073</p>	<p>Pogled na hodnik z vzorčno predstavljenimi rekonstruiranimi dekorativnimi šablonskimi poslikavami.</p>	<p>Irena Vesel Kopač 2010, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>
<p><b>VRATA</b></p>	 <p>DSCN5149</p>	<p>Restavriranje vrat v foyerju z novo pozlato.</p>	<p>Irena Vesel Kopač 2009, Fototeka ZVKDS, OE Ljubljana</p>